PUB-NO:

DE019814697C1

DOCUMENT-IDENTIFIER: DE 19814697 C1

TITLE:

Piezoelectric actuator, especially multilayer ceramic piezo-actuator used as positioning device, ultrasonic

emitter, valve controller or sensor

PUBN-DATE:

October 21, 1999

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

LUPASCO, DORU CONSTANTIN

DE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

LUPASCO DORU CONSTANTIN

DE

APPL-NO: DE19814697

APPL-DATE:

April 1, 1998

PRIORITY-DATA: DE19814697A (April 1, 1998)

INT-CL (IPC): H01L041/083, H01L041/09, H01L041/16, H01L041/22, H02N002/00

EUR-CL (EPC): H01L041/083; H01L041/24

#### ABSTRACT:

CHG DATE=20000202 STATUS=O>The piezoelectric actuator has a helically wound layer sequence (1), in which piezoelectric layer extension occurs roughly parallel to the linear helix winding axis. The piezoelectric actuator has a layer sequence (1) comprising a piezoelectric layer, sandwiched between two electrode layers (6, 7), and a further layer, the layer sequence being wound as a helix about a linear axis such that, on applying a voltage between the electrode layers, extension of the piezoelectric layer occurs in a helix region roughly parallel to the linear axis. Independent claims are also included for the following: (i) production of the above piezoelectric actuator by cutting a cylinder of change or electrode material to form two interposed helices and then introducing electrode or certains material into the cut grooves between the helices; (ii) production of the above piezoelectric actuator by extrusion of the individual layers to produce a lateral layer sequence; (iii) an apparatus for carrying out process (ii), comprising an extrusion unit with a combination

of nozzles for simultaneously producing the layers of the actuator, and (iv) production of the above <u>piezcelectris</u> actuator by subjecting a foil of the layers to stamping to form annular discs with an additional radial cut edge and then twisting and stacking the discs to form a helix.

# ® BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENT- UND
MARKENAMT

# ® Patentschrift ® DE 198 14 697 C 1

Aktenzeichen:

198 14 697.3-35

Anmeldetag:

1. 4.98

(ii) Offenlegungstag:

(5) Veröffentlichungstag

der Petenterteilung: 21. 10. 99

(9) Int. Cl.<sup>6</sup>: H 01 L 41/083

H 01 L 41/09 H 01 L 41/16 H 01 L 41/22 H 02 N 2/00

Innerhalb von 3 Monaten nach Veröffentlichung der Erteilung kann Einspruch erhoben werden

Patentinhaber:

Lupasco, Doru Constantin, Dr., 64285 Darmstadt, DE

(1) Vertreter:

Gagel, R., Dipl.-Phys.Univ. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 81241 München @ Erfinder:

gleich Patentinhaber

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht gezogene Druckschriften:


CH	2 81 793
US	55 92 042
ŪŠ	55 59 378
US	39 00 748
WO	98 09 339 A1
JP	01-25 583 A2

Piezoelektrischer Aktor und Verfahren zu seiner Herstellung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen plezoelektrischen Aktor, insbesondere einen keramischen Vielschichtektor, sowie Verfahren zu seiner Herstellung.

Da Keramiken nut relative Längenänderungen bis zu wenigen Promille erlauben, werden oft Vielschichtektoren verwendet, die bisher aus aufeinanderfolgenden ebenen Lagen jeweils von Elektrode und Keramik hergestellt werden. Zur Kontektierung der einzelnen Elektrodenlagen sind dann schädigungsanfällige Kemmstrukturen bzw. komplexe und kostenintensive äußere Kontektierungen

nötig. Der erfindungsgemäße plezoelektrische Aktor welst eine Schichtfolge (1) mit zumindest einer Vielfachschicht auf, die sich aus zwei Schichten aus Elektrodenmateriel, zwischen denen eine Schicht aus plezoelektrischem Material liegt, und einer weiteren Schicht zusammensetzt, wobei die Schichtfolge (1) zu einer Spirale beliebiger Windungszahl geformt ist. Diese Geometrie enthält keine inneren Kanten und nur zwei externe Kontaktpunkte (6, 7). Damit ist sie wenig schädigungsanfällig. Ihre Herstellung im Schnittverfahren, durch Pastensbacheidung, in Folientechnik oder in Freiformtechnik ist einfach durchzuführen.

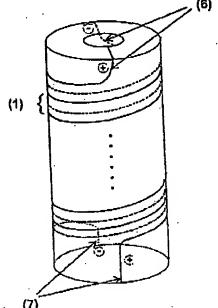

6/29/05, EAST Version: 2.0.1.4

1

#### Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Aktor, insbesondere einen keramischen Vielschichtaktor, sowie Verfahren zu seiner Herstellung.

Piezoaktoren im Sinne dieser Erfindung sind Banteile aus einem piezoelektrischen beziehungsweise elektrostriktiven Material, vorzugsweise Koramik, mit zwei oder mehr elektrisch leitenden Kontaktstächen, die ihre Geometrie beim Anlegen eines äußeren elektrischen Feldes ändem und Be- 10 wegungen und Kräfte erzeugen können.

Piezoelemente sind seit vielen Jahren unter anderem als präzisc regelbare Wegstelleinrichtungen in der Mikrostelltechnik, als Schall- und Ultraschaligeber, als Ultraschallmotoren und in makroskopischen Stell- und Schaltgliedern 15 (Aktoren) im Einsatz.

Auch bei den besten Piezokeramiken werden jedoch nur relative Längenänderungen bis maximal 1 Promille eneicht (neuere Porschungsergebnisse in elektrostriktiven Materialien versprechen größere Wege), so daß versucht wird, die 20 im Material maximal möglichen Wege technisch voll auszu-

Derzeit favorisierte Materialien sind ferroelektrische Materialien, die nach einer Polung meist bei höberer Temperatur in einem externen elektrischen Feld eine Vorzugsrich- 25 tung der inneren elektrischen Polarisation des Materials zeigen. Aufgrund dieser Vorzugsrichtung ist es möglich, den durch die statistische Verteilung der Körner in einer Keramik soust effektiv nicht beobachtbaren Piezoeffekt zu erzeugen. Jeder einzelne Kristallit ändert unter dem angelegten 30 Feld seine äußeren geometrischen Abmessungen. Bei der Polung und insbesondere bei nachfolgenden Umpolungen des Materials dehnen sich die Kristallite zwar in der Summe in einer Richtung, aber im einzelnen statistisch aus. Diese Ausdehnung führt zu inneren mechanischen Verspamungen an den Korngrenzen, die zum Teil durch innere Domänenverschiebungen im Korn wieder kompensiert werden können. Sind die Verspannungen zu groß, führen sie zu innerem Bruch. Dabei werden zwei Vorgänge unterschieden, der Mikrobruch, bei dem einzelne oder wenige Körner meist an den Korngrenzen brechen, und der Makrobruch, bei dem z. B. ein Piezoelement vollständig geteilt oder über größere Strecken durchrissen wird (100 Mikrometer und mehr).

Um den Einsatz zuch mit niedrigen elektrischen Spannungen zu ermöglichen (nötige Felder in der Größenord- 45 nung einige kV/mm) werden hentzutage sehr dünne Lagen der piezoelektrischen Keramik verwendet. In diesem Fall kann die Größenordnung des Mikrobruchs und des Makrobruchs identisch werden.

Zur geometrischen Vergrößerung der Stellwege sind ver- 50 schiedene Wege eingeschlagen worden. Einerseits wurde versucht, durch geeignete Geometrie des Piezoelements selbst, größere Wege zu erzeugen (Unimorphs, Bimorphs, Rainbow, siehe K. Uchino, "Piezoelectric Actuators and Ultrasonic Motors", Kluwer Academic Pulishers, Boston/Dor- 55 drecht/London, 1997) beziehungsweise die kleinen Wege, aber großen Kräfte, durch mechanische Vorrichtungen unter Anwandung verschiedenster Hebel zu größeren Wegen hin zu vergrößern (Moonie, Mechanische Wegverlängerung, Oldruck-Wegverlängerung, hierzu viele Beispiele in K. 60 Uchino, "Piezoelectric Actuators and Ultrasonic Motors", Kluwer Academic Pulishers, Boston/Dordrecht/London, 1997). Eine Möglichkeit zur Erzeugung solcher Hebel liegt in dem Aufbau piezoelektrischer Elemente auf die Oberfläche einer axialen Feder. Hierzu sind zwei Beschichtungeformen bekannt. Die eine erzeugt eine Torsionsspannung in den Federwindungen mit Hilfe spiralformig aufgebrachter Elektroden, um die Feder axial zu bewegen (US 3,900,748).

Die zweite Ausführung nutzt die gleiche Torsionsspannung, die jedoch durch eine um 45° bezilglich des Windungsverlaufes gekippte Hauptdehnungsrichtung der Keramik bervorgerufen wird (WO 98/09339). Beide Aktorformen mitzen die große Wegverlängerung durch die Peder als Hebel. verlieren hierfür aber mit einem entsprechenden Anteil ihre

Übertragungskraft.

Zur Erzeugung von Drehmomenten sind Torsionsaktoren in Spiralform bekannt. Diese Aktoren sind entweder als planare Spirate gestaltet (CH 281 793; US 5,559,387) oder als axiale Spirale (CH 281 793). Eine andere planare Spiralgeometrie von piezoelektrischen Elementen notzt die radiale Dehnungsinkompatibilität zwischen einem Substrat und der entsprechenden Piezokeramik aus, um entlang der Wickelachse der Spirale eine Kraft bzw. eine Weganderung zu erzeugen (US 5,592,042). Dementsprechend würde man dem Verhalten des gesamten Bauteils wie im Fall der Mooniesund Rainbow-Aktoren eine d31 Charakteristik zuordneti, obwohl die Piezokompomente d33 der Keramik selbst ausgemutzt wird. Diese Bauform hat den großen Nachteil, daß sie das Bauteil großen Scherspannungen aussetzt. Eine weitere planare spiralformige Piezoanordnung mutzt die redial anstretenden Kräfte als Schallsensor (JP 1-25583 (A)). Die d33-Komponente der Keramik liegt hier radial.

Der Betrieb von Piezoelementen bei hohen Frequenzen erfordert oft nicht längere Wege sondern eine Anpassung der mechanischen Impedauz. Hierfür sind zahlreiche Lösungen gefunden worden (siehe R. H. Newnham, "Molecular Mechanisms in Smart Materials", MRS Bulletin 22 [5], 20-33 (1997), oder L. E. Cross, "Ferroelectric Materials for Electromechanical Transducer Applications", Jpn. J. Appl. Phys. 34 (Part 1, No. 5B), 2525-2532 (1995)).

Der inzwischen fast klassische Vielschichtaktor ist die technisch einfachste Lösung, mit kleinen elektrischen Spannungen große mechanische Kräfte und vertreibere Wege zu erzengen, Für die Nutzung dieses Bauteils in einer Vielzahl von Anwendungen sind Standzeiten von vielen 10° Zyklen nötig. Beim Betrieb des Aktors mit Umpolung der Keramik sind derzeit 104-106 Zyklen möglich, bei unipolarem Betrieb 108, jedoch mit sehr starker Streubreite, die den kommerziellen Einsatz bei der Qualitätssicherung verhindert.

Die hohen Zyklenzahlen werden bereits von Aktoren erreicht, die keine inneren Elektrodenkanten besitzen (siehe Fig. 3 mit inaktiven (IL) und aktiven Schichten (AL), internen (IE) und externen Elektroden (EE), einer Isolation (IS) sowie der piezoelektrischen Keramik (PC)) und mechanisch vorgespannt werden. Diese Bauform ist jedoch durch die komplizierte Kontaktierung der vielen Elektroden in der Herstellung sehr tener (S. Takahashi, "Longitudinal Mode Multilayer Piezoelectric Actuators", Ceramic Bulletin 65 [8], 1156-1157 (1986)). Dabei spielt es keine entscheidende Rolle, ob die Aktorschichten nach dem Sintervorgang der Keramik zusammengefügt werden, oder ob die Keramik und die Elektrodenschichten gleichzeitig gesinlert werden.

Eine billigere Variante stellt die Herstellung in der Kammstruktur (siehe Fig. 2 mit internen (IE) und externen Elektroden (EE)) und ihren Abwandlungen (vgl. K. Uchino, "Piezoelectric Actuators and Ultrasonic Motors". Kluwer Academic Pulishers, Boston/Dordrech/London, 1997) dar, die der Herstellung der Vielschichtkondensatoren eutlehat ist (S. W. Preiman, R. C. Pohanka, "Review of Mechanically Related Failures of Ceramic Capacitors and Capacitor Materials", J. Am. Ceram. Soc. 72 [12], 2258-63 (1989)) und meist in einem einzigen Sinterschriu der Keramik zusammen mit den Elektroden erfolgt. Bei dieser Geometrie treten an den Enden der Elektroden in der Keramik jedoch hohe elektrische Felder und daraus resultierend starke mechanische Zugspannungen auf. Dies konnte sowohl experimentell

als such durch analytische und Finite-Elemente-Rechnun-

gen gezeigt werden. Starke Zugspannungen treten ebenfalls an den Kontaktstellen der Eiektroden mit ihren äußeren Zuführungen (Kammrücken) bei der Verlängerung des Aktors als ganzes Bauteil auf. Da Keramiken gegen Zugspannungen sehr empfindlich sind, führt dies zu einem Versagen des Bauteils an diesen Stellen, wie für verschiedene Materialien gezeigt wurde (K. Uchino,.. s. o.). Zwei Schädigungsformen des makroskopischen Bruchs werden bierbei unterschieden, der 10 Bruch parallel zu den Elektrodenflächen, falls er direkt an der Elektrodenfläche auftritt auch als Delamination bezeichnet, und der Bruch senkrecht zu den Elektrodenflächen. Diese zweite Form des Bruchs reicht oft bis zur Gegenelektrode und zieht dann meistens einen elektrischen Durchschlag nach sieh. Dies führt zum endgültigen Versagen des Bauteils.

Der Einfuß von Delaminationsbrüchen und Brüchen parallel zu den Elektroden kann durch die mechanische Vorspanning des gesamten Aktors in ihrer Auswirkung sehr 20 stark reduziert werden. Im Allgemeinen läßt sich daher ein Aktor auch mit Delaminationshrüchen bei mechanischer Vorspannung noch bis zu Zyklenzahlen annäharnd in der gleichen Größenordnung wie ohne diese Brüche betreiben. Die Delaminationsbrüche erstrecken sich bis in den Kontaktierungsrücken der Kammstruktur und zerstören somit die elektrische Zuführung bzw. Verteilung des anregenden elektrischen Feldes.

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung einen pie-zoelektrischen Aktor sowie Verfahren zu seiner Herstellung 30 anzugeben, der einfach kontaktierbar ist und vertretbare Stellwege bei verminderter Bruchgefahr aufweist, so daß

eine hohe Standzeit ermöglicht wird.

Die entscheidende Lösung zu den aufgezeigten Problemen des Standes der Technik ist die einfach hezzustellende 35 Aktorgeometric des erfindungsgemäßen Piezoaktors nach Anspruch 1, ohne innere Elektrodenkanten und -ecken. Vier Verfahren sowie eine Vorrichtung zu seiner Herstellung werden durch die Ansprüche 30, 55, 72, 79 und 68 angegeben. Bevorzugte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

Der erfindungsgemäße Piezoaktor besteht aus einer Schichtfolge, die zumindest eine Vierfachschicht mit zwei Schichten aus Elektrodenmaterial, die eine Schicht aus Keramik einschließen, und einer weiteren Schicht umfaßt. 45 Diese Schichtfolge ist zu einer Spirale bzw. Helix beliebiger

Windlingszahl geformt.

Die Schichtsolge besteht vorzugsweise aus zwei Lagen Keramik, die jeweils durch die Elektrodenschichten getrenpt werden. Jede der somit vier Lagen ist als Helix ausge- 50 führt. Betrachtet man hierbei die Schichten aus Elektrodenmaterial (d. h. die Elektroden des Piezoaktors) bzw. die Schichten aus Keramik, so bilden diese eine Doppelhelixgeometric. Alle Lagen zusammen bilden einen Hohlzylinder mit einer inneren Öffnung, die zumindest so groß zu gestalten ist, daß ein Kurzschluß durch den Kern der Doppelhelix verbindert wird. Vorzugsweise kann hierzu ein hochisolierendes Material in die Offnung eingebracht werden. Im Allgemeinen sind größere Öffnungen zu bevorzugen. Bei der Polung der Keramik werden die beiden Lagen aus Keramik gegensinnig (entgegengesetztes Vorzeichen) aber annähernd parallel zur äußeren Dehnungsrichtung der Doppelhelix polarisiert. Da der Piezoeffekt parallel zu der bei Polung angelegten Feldrichtung ist, dehnen sich die beiden Legen Keramik im gleichen Sinne aus, wie dies auch in den Kammstruktur-Vielschichtaktoren des Standes der Technik ausgenutzt wird. Die durch die leichte Verkippung der Polarisationsrichtung in der Helixgeometrie auftretenden mechani-

schen Verspannungen verteilen sich auf die ganze Fläche der Doppelhelix und werden somit an keiner Stelle sehr

Die Zuführung der Elektroden sollte vorzugsweise als eine abgerundete Führung am Bade der Helix gestaltet werden (siehe Bezugszeichen (6) und (7) in den Fig. 1 und 4). Worden diese Zuführungen nicht in dieser Form ausgeführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit des mechanischen Versagens an diesen Kanten am größten. Zwischen den im Abstand der halben Ganghöbe der Helix liegenden Eiektroden (normaler Elektrodenabstand) herrscht das maximale elektrische Feld und damit die maximale mechanische Dehnung. Bei winkliger Fortführung der Elektroden läge dann direkt daneben ein Bereich, der quasi keine Dehnung erfährt. Diese Dehmingsinkompatibilität erhöht an dieser Stelle die Bruchgefahr. Bei abgerundeter Führung verteilt sich die mechanische Verspannung auf den ganzen Krümmungsbogen der jeweiligen Zuführungselektrode (6), (7).

Der erfindungsgemäße Piezoaktor kann selbstverständlich such derart gestaltet sein, daß die zu einer Spirale geformte Schichtfolge aus nur einer Schicht aus Keramik (oder anderem piezoclektrischen Material) zwischen den beiden Elektrodenschichten sowie einer Isolationsschicht zusammengesetzt ist. Die Isolationsschieht dient hierbei zur Isolation der beiden Blektrodenschichten voneinander, die ansonsten bei Bildung der Spiralform aufeinander liegen

In der bevorzugten Ausführungsform ist jedoch anstelle der Isolationsschicht eine weitere aktive Keramikschicht

vergesehen.

Weiterhin ist der erfindungsgemäße Piezoaktor nicht auf eine Schichtfolge aus einer einzigen Vierfachschicht begrenzt (vgl. Anspruch 8). Bei Verwendung von drei Vierfachschichten ergibt sich beispielsweise eine 3-gängige 4fach-Helix, bei der drei Helices mit einem Versetzungswid-

kel von 120° ineinandergeschachtelt sind.

Als Materialien für die piezoelektrische Schicht eignea sich alle fetroelektrischen Keramiken. Beispiele hierzu bilden insbesondere das PZT-System (Blei-Zinkonat-Titanat-Mischkeramik, Pb( $Zr_x\Pi_{1-x}$ ) $O_3$ , 0.45  $\leq x \leq$  0.55), das durch geeignete Dotierungsionen zu "weichem" bzw. "har-tem" Verhalten gezüchtet wird (Xu, Yuhuan: "Ferroelectric Materials an their Applications, Elsovier, Amsterdam (NL), 1991). Weiche PZT's zeigen ausgeprägte Hysteresen bei Raumtemperatur und meistens sehr große Werte für die Piezokonstante (d33), die jedoch bei bipolarer Nutzung des Aktors sehr schnell depolarizieren und zeitlich fallende das -Koeffizienten zeigen. PZT's mit "hartem" Verhalten haben bei Raumtemperatur lediglich eine antrainierbare Hysterese. Man benötigt lange Polungszeiten bei möglichst hoben Temperaturen und erzielt geringe aber zeitlich sehr stabile Piezokoeffizienten. Ebenso eignen sich Systeme wie Ba-TiO3 and abuliche Ferroelektrika.

Fernes eignen sich alle elektrostriktiven (S. Yoshikawa, 55 Namehul Kim, T. Shrout, Q. Zhang, P. Moses, L. B. Cross, Field-Induced Lead Zirconate Titanate Stannate Antiferroelectric-to Ferroelectric Phase Switching Ceramics", SPIR 2441, 223-232 (1996)) sowie Relaxor-Materialien (L. E. Cross, 'Relaxor Ferroelectrics: An Overview', Ferroelectrics 151, 305-320 (1994)). Diese beiden Klassen von Materialien werden nicht gepolt, sondern zeigen eine zum angelegten Feld parallele Dehnung, sofern die kristaliografischen Orientierungen dies zulassen. Es entstchen aufgrund der statistischen Orientierungsverteilung der Kristellite wie im vorherigen Fall mechanische Verspannungen die zum Versagen des Materials führen können. Eine Konzentration dieser Verspannungen bei hoben Feldem an den Elektrodenspitzen ist ebenso gegeben, wie für ferroelektrische Keramiken.

Beispiele zu diesen Materialien sind PMN (Blei-Magnesium-Niobat, Pb(Mg1aNb2r3)O3), das Mischsystem PMN-PT (Pb(Mg13Nb23) Or PbTiO3), das System PZST (Blei-Zinn-Zirkonat, (Pooyl 2002) (Zio 66To,11-xSno.234x)O3) und auch PLZT (Blei-Lanthan-Zirkonat-Titanat, (Poi-ylay) (Zr<sub>x</sub>Ti<sub>1-x</sub>)O<sub>3</sub>) für geeignete Lantbankonzentrationen (G. H. Heartling, PLZT Electrooptic Materials and Applications-A Review". Ferroelectrics 75, 25-55 (1987)).

Eine gute Elektrodenqualität ist für die Lebensdauer eines Aktors ebenfalls von großer Bedeutung. Hierbei spielt ins- 10 besondere die Degradation durch von der Elektrode ausgeheade Mikrorisse eine große Rolle (M.-J. Pan, S. -E. Park, K. A. Markowski, S. Yoshikawa, C. A. Randall, "Superoxidation and Electrochemical Reactions during Switching in Pb(Zr,Ti)O3 Ceramics", J. Am. Ceram. Soc. 79 (6), 2971-2974 (1996)). Sie führt zu einer Zermürbung des Materials, die man bis zur Zersetzung hin zu einzelnen Körnern beobachten kann (D. Lupascu, M. Christmann, J. Nuffer, J. Rödel, "Microcrack Degradation in Ferroelectrics Monitored by Acoustic Emission, in Vorbereitung). Dieses Pro- 20 blem kann auch von der Helixgeometrie nicht prinzipiell gelöst werden.

Als Blektroden werden in der Regel die Metalle Ag, Ni, Au, Mu, Pd, Ag/Pd oder Pt eingesetzt, wobei die preiswerten Nickelelektroden keine so gute Stabilität zeigen, wie 25 zum Beispiel teure Platin-Elektroden, Palladium und Silber/ Palladium stellen derzeit einen Kosten/Nutzen-Kompromiß dar. Ferner wird seit einiger Zeit mit metallisch leitenden oxidischen Elektroden experimentiert z.B. RuO2 (siehe

Folgende bekannte Techniken können zur Auftragung der Elektroden eingesetzt werden: Bedampfen, Sputtern, Pastensuftragung, chemische Abscheidung (z. B. Ionentauschverfahren oder Silberspiegelvarfahren, mit nachfolgender mechanischer Nachbearbeitung zur Entfermung von Über- 35 schußmaterial) und Pulverauftragung. In den meisten Fällen werden die aufgebrachten Elektroden dann in einem weiteren Prozeßschrift durch Einbrennen in die darunterliegende Piezokeramik fest mit dem Aktorwerkstoff verbunden. Niedrig schmelzende Legierungen können auch flüssig aufgetragen, eingegossen oder infiltriert werden. Bevorzugte Authringungsverfahren für das Elektrodenmalerial guf eine erfindungsgernäße piezokeramische Helixstruktur sind beispielsweise Pastenaustragung, chemische Abscheidung, Pulverauftragung oder Infiltration.

Bei jedern thermischen Prozeßschritt treten beim Phasenübergang zwischen der meist kubischen Hochtemperaturphase der Keramik und der piezoelektrischen Phase unterhalb der Curietemperatur starke mechanische Verspannungen auf, die zu starker Mikrorißbildung führen (V. Srikanth, 50 E. C. Subbarao, "Acoustic Emission in Ferroelectric Lead Titanate Ceramics: Origin and Recombination of Microcracks". Acta metall, mater. 40 (5), 1091-1100 (1992)). Um die Anzahl der thermischen ProzeBschritte u. a. auch aus Kostengründen zu minimieren, können Metall- und Keramikschichten zu einer Vielschicht-Vorform, entweder durch Pasten- oder Pulverabscheidung oder durch den erfindungsgemäßen Vielschicht-Folienstspel (siehe Anspruch 72) zusammengestellt und dann in einem gemeinsamen Schritt gesintert werden.

Oxidische Elektroden werden im Allgemeinen gleichzeitig mit der piezoelektrischen Keramik gesintert. Die Techniken hierfür finden insbesondere in der Mikroelektronik Anwendung, wo die Mikrobrüche durch mechanische Fehlanpassungen aufgrund der unterschiedlichen thermischen 65 Ausdehnungskoeffizienten von Metallen und den Oxidkeramiken schwerwiegende Folgen haben.

Ein Verfahren zur Herstellung des erfindungsgomäßen

Aktors besteht in dem im folgenen erläuterten Schnittverfahren. Legt man eine gerade Linie durch die Mitte einer der kreisrunden Zylinderflächen, dann wird diese Fläche in zwei Teile geteilt. Nimmt man diese Linie als Schnittlinic einer fadenförmigen Säge (endlicher Schnittbreite), dann teilt dlese den Zylinder längs der Zylinderachse in zwei Hälften. Wird der Zylinder bei dem Schnitt bei gleichzeitigem Vortrieb um seine Rotationsachse gedreht, dann bilden diese beiden Teile ineinandergefügte Helizes. Ist der Vortrich solch einer Anordnung (vgl. Fig. 9) mit einem bestimmten Hub versehen, dann hat jede der 4 Helizes (2 Keramik, 2 Elektroden) des späteren Aktors den gleichen Hub (bzw. Gangböhe), jedoch ineinander geschachtelt. Bei seitlicher Ansicht des Aktors sind Keramikschiehten und Elektrodenschichten jeweils im Abstand der halben Gangböhe zu sc-

Nach dem Schneiden des Zylinders werden schließlich die Elektrodenschichten in die resultierenden Spalte zwischen den beiden ineinandergefügten Helizes aus Keramik eingebracht. Dies geschieht vorzugsweise durch das Einpressen als Pasten, Pulver, Flüssigkeiten oder Suspensionen in eine Form, in der sich auch der Aktorrohling (d. h. die beiden ineinandergefügten Helizes) befindet. Auf diese Weise werden alle Zwischenräume mit dem amorphen Elektroden(roh)material gefüllt. Nach einem gemeinsamen und/ oder getrennten Sintervorgang (vgl. z. B. Anspruch 53) wird überschüssiges Material an den Aktoraußen- und innenselten entfernt (beispielsweise durch ansbehren, abdrehen, schleifen, ätzen etc.).

Nathriich kann auch ein Zylinder aus Elektrodenmaterial geschnitten werden. In diesem Fall werden nachfolgend die Schichten aus Keramik gemäß den eben beschriebenen Techniken in die Zwischenräume eingebracht.

In der Mitte den Zylinders wird entlang der Zylinderachse eine Offnung mit dem Durchmesser des Schnittes freigeschnitten. Bei ungenauer Führung wird der Durchmesset der Offmang größer. Weicht der Schmitt mehr als den halben Schnittdurchmesser von der Zylinderachse ab, dann bleibt in der Mitte ein Steg anstelle der Öffnung stehen. Deshalb ist es rassam, den Schnitt bereits an einem Hohlzylinder durchzuführen. Dadurch wirken sich kleine Fehler beim Schnitt nicht so sehr aus. Welches der in den Ansprüchen formulierten Schnittverfahren beautzt wird, ist vom jeweiligen Material und den Prozessvoraussetzungen des Herstel-

lers des Helixaktors abhängig. Ein weiteres Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemaßen Aktors besteht in einem Extrusionsverfahren zur Pa-

stenabscheidung. Für die Hybridtechnik werden seit geraumer Zeit auch Pasten verwendet, die einen hohen Anteil keramischer Pulver, bzw. einen hohen Metallgehalt für die Elektroden enthalten (Pepin, J. G., "Multilayer ceramic capacitor electrodes: powder technology and fired properties", Journal of Materials Science, Mater. Electron., 2[1]34-9 1991). Diese Pasten werden z. B. mit Siebdruckmaschinen in der Schichttechnik sufgebracht. Kürzlich ist hierzu ein Schichtverfahren bekannt geworden, das die Elektroden und die Keratnikschichten eines Vielschichtaktors abwechselnd abscheidet (Okawa Y; Chikaoka Y; Sakaida A; Suzuki Y; Ikezaki Y, METHOD FOR PRODUCING A LAYERED PIEZOE-LECTRIC ELEMENT, US 5639508, 1997, Brother Kogyo KK. 17. Juni 1997). Die für den vorliegenden erfindungsgemāßen Piezoaktor relevante Technik ist das gleichzeitige Abscheiden der Pasten aus mehreren Düsen. Dies ist notwendig, um bei Rotation die ineinanderliegenden 4 Helizes darstellen zu können. Die zumindest notwendige Anzahl von vier Dissen ist durch die minimal nötige Anzahl an Schichten vorgegeben, Mehrfache Disenöffnungen, die le-

diglich zu einer besseren Verteilung der Paste dienen, sind in diesem Prinzip mit eingeschlossen. Ebenso Vielfache der Anzahl der Düsen, die lediglich die Vierfach-Schichtfolge mehamals darstellen.

Um einen Pasten-Zylinder bzw. -Hohlzylinder großer Höbe (Ausdehnung entlang der Zylinderachse) herstellen zu können, müssen die Pasten in eine mechanische Form hinein abgeschieden werden. Diese sollte aus einem sich bei hohen Temperaturen gut zersetzenden Material gefertigt sein. Hier kommen Kunststoffe oder harte Pappen in Frage. Die Vorform sollte femer vorzugsweise die innere Offnung des Hohlzylinders bereits enthalten, um eine mechanische Bohrung des fertigen Aktors zu vermeiden. Auch bei sehr guten Pasten und Formgebung der Düsen ist es nicht vermeidbar, daß sich die Pasten der verschiedenen Schichten in der Mitte 15 eines Vollzylinders treffen. Dies ist auf jeden Pall durch eine innere Offnung zu vertrindern. Ob die außere Form des Aktors dann kreiszylindrisch gewählt wird oder nicht, ist für die Funktionsweise und auch für die Lebensdauer kaufu relevant, obwohl Ecken und Kanten auch hier vermieden wer- 20 den sollten. In der Herstellung am einfachsten ist sicherlich der kreisrunde Zylinder.

Ein weiteres Verfahren zur Herstellung des erfindungsge mässen Aktora besteht in einem bindenden Freiformverfab-

ren, im folgenden Freiform-Verfahren genannt.

In einer Lösung aus Polymeren mit Anteilen, die geeignet sind eine entsprechende Keramik zu bilden und weiterhin organischen Gruppen, die fähig sind durch UV-Licht zu binden, kann eine komplexe Struktur durch Bestrahlung mit UV-Licht erzeugt werden (Danforth, S. C., Safari, A., "Solid 30 Freeform Fabrication: Novel Manufacturing Opportunities for Electronic Ceramics", IEEE Int. Symp. On Appl. of Ferroelectrics 1, 183-188, (1996)). Zur Herstellung der erfindungsgemässen Helixstruktur inclusive aller abgerundeten Enden und eventuellen Stromzuführungen wird diese Geometrie in einem Computer simuliert. Die so generierte erfindungsgemässe Helixstruktur kann durch folgende Schritte direkt auf die Keramikform abgehildet werden. In einem Behälter mit einer geeigneten Lösung von Polymeren wird eine vertikal bewegliche Unterlage an der Oberfläche der 40 Flüssigkeit in diese hineingetaucht. Mit einem fokussierten UV-Strahl wird für die entsprechende Lage Keramik (am Anfang die unterste) das Muster der Keramik mit dem UV-Strahl geschrieben. Die Unterlage wird dann ein ganz kleines Stück weiter in die Flüssigkeit getaucht und die nächste 45 Lage Polymervorform wird gebildet. Diese zwei Schritte werden so lange wiederholt, bis die vollständige erfindungsgemässe Aktorgeometrie gebildet ist. Die Keramik wird dann durch Polymerpyrolyse hergestellt. Weiterhin ist es möglich in die so gebildete feste Vorform des Keramik-Vor- 50 polymers eine weitere gezignete Flüssigkeit mit Metallan-teilen oder metallhaltigen Polymeren einzubringen, so dass bei der Pyrolyse sowohl die Keramikstruktur als auch die Elektrodenstruktur in einem thermischen Prozessschritt gebildet werden. Wird lediglich die Polymervorform der Kera- 55 mik gesintert, dann lassen sich selbstverständlich alle hisher genannten Verfahren zum Einbringen der Metallanteile in eine gezinterte Vorform verwenden. Dieses Verfahren bietet den Vorteil, dass auch sehr dünne Schichten insbesondere der piezoelektrisch inaktiven Elektrodenschicht gebildet 60 werden können. Natürlich sind die zwei Prozessschritte sinngemäß in ihrer Reihenfolge austauschbar, wobei dann Blektroden-Vorformen gebildet werden müssen, die genügend mechanische Stabilität aufweisen, um das Einbringen des keramikbildenden Polymers oder einer anderen kera- 65 mikbildenden Plüssigkeit oder Paste oder Schlickers zu er-

Wählt man geeignete Vorpolymere, eines zur Bildung der

Metallschichten und eines zur Bildung der Keramikschichten, die bei unterschiedlichen UV-Lichtwellenlängen poly-

merisieren, dann lassen sich Kernmik- und Metallanteile mit zwei UV-Strahlen gleichzeitig aus einer Lösung polymerisieren. Die gesamte Geometrie des erfindungsgemässen Aktors wird dann in einem Prozessschritt als Polymervorform

erzeugt. Diese Polymervorform wird dann in einem thermi-

schen Prozessschritt zum vollständigen Aktor

In der Doppelhelingeometrie als Hohlzylinder ist eine direkte Berührung der zwei Elektroden ausgeschlossen. Um jedoch im Betrieb auch einen Schutz vor Kurzschluß durch Abriebteilchen zu gewährleisten, sollte ein gut elastisches Isolationsmaterial fest mit den Oberflächen der Spirale bzw. Helix verbunden werden. Eine glatte elektrisch isolierende Führung, die nicht in fester Verbindung mit dem Aktor steht, mit einem elektrisch isolierenden Gleitmittel zwischen die ser Fährung und dem Aktor ist ebenfalls möglich. Sie sollte aber dentlich weicher als das Elektroden und/oder Piezomaterial sein, um Abrieb zu verhindern.

Die Kontaktierung der Elektrodenenden ist abhängig von der Anwendung. In den Ausführungsbeispielen sind sowohl Zoführungskabel als auch eine Kontaktierung durch die zwei Stirnflächen des Aktors gezeigt. Bei der Herstellung durch Schnitt ist es nicht ohne großen Aufwand zu vermeiden, daß eine der Stimflächen des Aktors vollständig geteilt wird. Hier führen also dann beide Elektroden aus der Keramik heraus. Da dies auch die Richtung der mechanischen Dehnung ist, muß hier eine gut isolierende, mechanisch feste Platte (36) angebracht werden, die sowohl zur Kraftführung als auch zur elektrischen Isolation des Aktorkurpers gegenüber seiner Umgebung dient. Über Ausnehmungen und/oder Vertiefungen (37) in der mechanisch festen Platte ist ggf. auch eine Führung und ein Schutz der Elektrodenzuleitungen realisierbar. Die Zuführungskabel sind seitlich an-

Ein großer Vorteil sowohl des Extrusionsverfahrens nach Anspruch 55 als such des Preiformverfahrens nach Anspruch 79 ist es, daß jeweils eine der Elektroden nicht bis zur jeweiligen Stirnseite geführt werden muß und in diesem Fall vollständig auf fest verbundene Zuführungskabel verzichtet werden kann. Bine der beiden dann metallisch ausgeführten Stiruflächen kann als Masse, die andere als Hoch-

spannungszuführung genutzt werden.

Um die für lange Lebensdauem nötige mechanische Vorspannung zu gewährleisten, kann der Helixaktor in eine externe Vorspannvorrichtung eingebaut werden, wie sie auch für andere Vielschichtaktoren genutzt wird. Da dies beim Einbau meist unter Werkstattbedingungen erfolgt, ist eine Schädigung der bruchempfindlichen Keramik oft nicht zu vermeiden. Die Doppelhelixgeometrie in der Ausführung als Hohlzylinder bietet den großen Vorteil, daß im offenen Kern eine mechanische Führung angebracht werden kann, die gleichzeitig mit zwei metallischen Platten zur Vorspannung der Keramik dient. Die mechanisch vorgespannte Keramik ist dann auch nicht mehr so stark gegen Bruch empfindlich, da sie einerseits keine äußeren keramischen Kanten mehr hat und andererseits bereits unter Drucklast steht. Die äußere Dimension des Aktors wird in dieser Ausführung nicht erhöht, was bei beengten Einbaubedingungen sehr hilfreich sein kann. Ferner ist der bereits vorgespannte und somit unempfindliche Helixaktor leicht handhabbar.

Ein weiterer Vorteil der Doppelhelixgeometrie ist die Tatsache, daß sie gegen Verkippungen und ungleiche mechanische Last an den Stimflächen deutlich unempfindlicher ist als Kammstrukturen. Da die Doppelhelix weder innere Kanten noch Ecken hat, stehen diese nicht zur Verfügung, um lokal die äußeren mechanischen Spannungen zu erhöhen. Die Last wird gleichmäßig verteilt und der Bruch somit deutlich

ca. 2

ca. 6

ca, 4

ca. 2

ca. 1

ca. 2

ca. 0

ca. 1

# DE 198 14 697 C 1

unwahrscheinlicher.

Da die Piezoaktoren zu großen Leistungen hin genutzt werden sollen, entsteht beim Schalten der Aktoren eine nicht unerhebliche Wärmemenge. Ein Teil dieser Wärme muß unter bestimmten Betriebsbedingungen künstlich abgeführt werden. Dies ist in voxteilhafter Weise in der Hohlzylindergeometrie inmitten des Aktors durch eine freizulassende Öffnung in der Metallführung bzw. der Vorspannvorrichtung leicht möglich. Unter Umständen reicht diese Kühlung dann volkständig aus, um die Wärme abzustühren. 10 Keine weiteren kühlmitteldichten Behältnisse um den Aktor berum sind dann notwendig.

9

Die Erfindung soll nachfolgend anhand der Ausführungsbeispiele und der Zeichnungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen

Fig. 1 eine Prinzipskizze einer Ausführungsform des erfindungsgemäßen Piezoaktors;

Fig. 2 einen Vielschichtaktor mit Kammstruktur gemäß

dem Stand der Technik; Fig. 3 einen weiteren Vielschichtaktor des Standes der 20

Technik mit externer Kontaktierung der Binzelelektroden; Fig. 4 ein Beispiel für einen erfindungsgemäßen Piezoak-

tor in Schnittensicht; Fig. 5 den Piezoaktor der Fig. 4 mit isolierendern Kern; Fig. 6 den Piezoaktor der Fig. 4 mit Metallführung;

Pig. 7 den Piezoaktor der Fig. 4 mit mechanischer Spannvorrichtung:

Fig. 8 den Piezoaktor der Fig. 4 mit Gehause;

Fig. 9 den Piezoaktor der Fig. 4 mit Spannscheiben in gespanntern Zustand sowie metallischer Führung, die ein 30 durchlaufcodes Rohr zur Kühlung aufweist;

Fig. 10 ein Beispiel für eine mechanische Vorspannung mit Federscheiben in entspanntem Zustand;

Rig. 11 ein Beispiel für einen Schneckenvorschub, wie er beim erfindungsgemäßen Verfahren eingesetzt wird (alle 35 schraffierten Teile im Schnitt; Schnecke in Aufsicht)

Fig. 12 cin Beispiel einer Spannvorrichtung, die als Schraube ausgeführt ist, mit einer Drehmomentspotrscheibe;

Fig. 13 cine weitere Ausführungsform des erfindungsge- 40 mäßen Piezoaktors mit ungleich langen Blektrodenenden, wobei die Stimseiten als Stromzoführungen dienen;

Fig. 14 ein Beispiel für den erfindungsgemäßen Piezoaktor mit mittigen Stromzuführungen und einer Kabelführung durch eine externe Gegendruckplatte hindurch;

Fig. 15 ein Beispiel für den erfindungsgemäßen Piczoaktor mit seitlichen Stromzuführungen;

Fig. 16 ein Beispiel für eine Extrusionseinheit gemäß An-

spruch 68; Fig. 17 cin Beispiel für eine Extrusionscinheit mit Viel- 50

fachöffnungen an den Düsen; Fig. 18 ein Beispiel für eine Vierfach-Schichtstruktur aus Folien, wie sie beita erfindungsgemäßen Verfahren nach

Anspruch 72 eingesetzt werden; Fig. 19 zin Beispiel für gestanzte Ringe aus einer Vier- SS fachschicht, wie sie als Zwischenprodukt beim erfindungs-

gemäßen Verfahren nach Anspruch 72 auftreien; Fig. 20 ein Beispiel für eine Unterlage gemäß Anspruch

Fig. 21 ein weiteres Beispiel für eine Unterlage zur Er- 60 zeugung eines abgerundeten Verlaufs der Elektrodenenden; und

Fig. 22 ein Beispiel für aus der Folie ausgestanzte streifenformige Teile für Anfangs- und Endstück (Anspruch 78).

Fig. 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer Ausführungs- 65 form des erfindungsgemäßen piezoelektrischen Aktors. Aus der Figur ist die eine Spirale (mit Hohlraum) bildende Schichtfolge (1) aus einer Vierfachschicht deutlich zu er-

kennen. Die Elektrodenschichten ((+), (-)) weisen an den Stirnseiten des durch die Spirale gebildeten Aktors eine abgerundeten Verlauf (6, 7) auf.

Fig. 4 zeigt einen Schnitt durch einen erfindungsgemäßen Aktor mit den beiden Schichten aus Elektrodenmaterial (4. 5), zwischen denen eine Schicht aus Keramik (3) liegt, und einer weiteren Schicht (2), vorzugsweise ebenfalls aus Keramik. Die Schichtfolge (1) ist übereinanderliegend zu einer Spirale geformt

Als Beispiel wurde mit dem Schnittverfahren ein Piezoaktor, wie er in den Fig. 1 bzw. 4 dargestellt ist, mit folgenden Abmessungen bergestellt:

Außendurchmesser: Inpendurchmesser: Höhe des Aktorkärpers: Höhe des Helixabschnittes: Windungszabl: Ganghöhe: Schnittbreite: abgerundete Elektrodenzustihrung:

Es sind verschiedene Steigungen bzw. Ganghöhen der 23 Spirale möglich. Die Ganghöhe sollte jedoch nicht zu groß gewählt werden, damit die elektrischen Feldkomponenten senkrecht zur Ausdehnungsrichtung des Aktors nicht zu groß werden. Über die Variation der Ganghöhe der Spiralenbzw. Helixstruktur kann ein vorgegebener oder gewünschter Verlauf des elektrischen Feldes im Aktorkörper zumindest mit hinreichend guter Näherung erreicht werden. Derzeit gängige Finite-Elemente-Programme können genuzz werden, um näherungsweise die Feldüberhöhungen zu berechnen. Die Vorzeichen der eiskurischen Spannung sind our zur Orientierung eingezeichnet und können auch umgekehrt verwendet werden. Eine bei der Polung ferroelektrischer Keramiken mit (+) beaufschlagte Elektrode sollte auch im Betrieb in dieser Polungsrichtung betrieben werden.

Ein Aufbau der Spirale mit steigender Gangböhe zu den Stirnstächen des zylinderfürmigen Aktors hin (vgl. Auspruch 10) entspricht einer abgerundeten Zuführung der Elektroden, jedoch mit so kleiner Rundung, daß die Zuführung sich wie eine sehr steile Helix gestaltet.

Eine Isolation (8) an den Randflächen der Spirale kann durch Lacke, Polymere, Ole oder andere bochisolierende Stoffe gewährleistet werden. Ob dabei eine feste Verbindung zum Aktormaterial gewählt wird, hängt von der Anwending ab. Beispiele zu Formen der Isolation (8, 17) sind in den Fig. 5, 6, 7 und 8 zu sehen.

Hierbei zeigt Fig. 6 einen Piezoaktor mit mechanischer Pührung (9) aus Metall in dem durch die Spirale gebildeten Hohlraum. Fig. 7 stellt ein Beispiel für eine mechanische Führung (11) dar, die gleichzeitig als mechanische Spannvorrichtung für den Piezoaktor dient. Bezugszeichen (17) bezeichnet isolierende Ringe an den Stirnflächen.

Fig. 8 zeigt einen Plezoaktor, bei dem die Führung (10) in ein Gehäuse (10, 14) des Piezoaktors integriert ist, wobei Bezugszeichen (14) eine Verschlußkappe des Gehäuses dar-

Eine weitere Möglichkeit eines Gehäuses ist das gleichzeitig als Vorspannvorrichnung dienende Gehäuse (30, 31, 32) der Fig. 12.

Fig. 9 zeigt ein weiteres Beispiel für einen Piezoaktor mit metallischer Führung. Hierbei wurden (an den Stirnflächen) Spannscheiben zur mechanischen Vorspannung eingesetzt. die in gespanntem Zustand dargestellt sind. Die mechanische Führung (12) ist als Rohr gefertigt, in dessen Innerem (13) eine Kühlflüssigkeit zirkuliert. Hierdurch wird auf ein-

11

fache Weise eine Kühlung des Piezoaktors erzielt.

Rine Möglichkeit der mechanischen Vorspannung ist in der Spannvorrichtung (30, 31, 32) der Fig. 12 als Schraubversion gegeben. Die Spannvorrichtung beinhaltet auch eine Sperrscheibe (31), um eine Übertragung des Drehmomentes auf den Piezoaktor beim Verschrauben zu verhindern. Die Spannvorrichtung bildet gleichzeitig das Gehäuse (30, 31, 32), das einen sicheren mechanischen Schutz des Bauteils

Eine weitere Möglichkeit der Vorspannung ist in Fig. 10 10 durch einen Spannfederstift (16) und eine Spannscheibe (15) gegeben. Zur Montage werden diese, nachdem der Piezoaktor eingesetzt wurde, lediglich fest ineinandergeklemmt. Fig. 10 zeigt die Federscheiben in entspanntem Zu-

Ein Beispiel eines Schneckenvortriebes für die Aktorfertigung unter Einsatz der Schnittechnik ist in Fig. 11 dargestellt. Der zu schneidende keramische Vorkörper (21) wird bei Rotation der Welle (23), die in einer Halterung (22) mit Lagern gehaltert wird, dadurch gegen den feststebenden Schneiddraht (25) vorangetrieben, daß der Führungsstift (26) in einer helixfürmigen Kulissenführung (27) mit abgerundeten Enden auf dem Vortriebszylinder (24) ähnlich wie bei einem Kopierdrehvorgang geführt wird.

Fig. 13 zeigt ein Beispiel eines erfindungsgemäßen Piezoaktors mit ungleich langen Elektrodenenden (27, 29).
Hierbei sind die Stimflächen (28) des Aktors als Kontakte
ausgeführt, mit denen die Elektroden auf jeweils einer Seite
verbunden sind (29). Dodurch wird eine externe elektrische
Kontaktierung des Aktors erleichtert. In diesem Pall müssen
jeweils die Elektroden anderer Polarität enden (27), bevor
sie die Stirnflächen erreichen. Ein Aufbau dieser Art ist in
Schnitttechnik etwas schwierig herzustellen. Es bietet sich
daher vorzugsweise die Herstellungstechnik des Extrudierens an. Beim Extrudieren kann zu geeignetem Zeitpunkt
seinfach die Extrusion einer der Elektroden ausgesetzt werden, um die in Fig. 13 dargestellte Struktur zu erzeugen.

Eine Kontaktierung der Elektroden im Inneren des Hoblzylinders ist ebenfalls möglich, wie in Fig. 14 dargestellt ist. Die äußere mechanische Stütze (33), gegen die die mechanischen Hübe des Aktors letztendlich arbeiten mitssen, enthält in diesem Fall eine Bohrung zur Durchführung der Kabel

(34).

Rine Kontaktierung von außen kann beispielsweise in der Form angelöteter, angesinterter oder eingesteckter externer 43 Anschlußleitungen (35) bestehen (siehe Fig. 15). Hier führen beide Elektroden aus der Keramik heraus. Die gut isolierende, mechanisch feste Deckplatte (36) dient sowohl zur Kraftführung als auch zur elektrischen Isolation des Aktorkörpera gegenüber seiner Umgebung. Über Ausnehmungen undfoder Vertiefungen (37) in der mechanisch festen Platte ist ggf. eine Führung und ein Schutz der Elektrodenzuleitungen renlisierbar. Die Zuführungskabel werden seitlich angebracht.

Für einen Extruder zur Herstellung des Piezoaktors ist in Fig. 16 ein Beispiel gegeben. Ans den vier Öffnungen (40; A, B, C, D) werden jeweils keramikhaltige Pasten (oder Polymer-Keramik-Verbunde oder Pyrolyse-Vorpolymere für die Keramik) aus zwei gegenüberliegenden Düsen (A, D) abgeschieden. Aus dem anderen Paar Düsen (B, C) wird dann die metallhaltige Paste (oder Polymer-Metall-Verbund oder Pyrolyse-Vorpolymer für die Elektrode) abgeschieden. Die Zuführungen der zu extrudierenden Materialien (42) sind im Inneren des Extruders geführt. Ein Führungsstab (41) dient dazu, den Hohlraum im Inner der Spirale zu erzeugen, wenn keine Negativform mit innerem Zylinder verwendet wird. Der ganze Extruder oder die Negativform oder beide können gedreht werden.

Ein Beispiel für einen Extruder mit mehrfachen Öffmungen pro Düse (43) für eine bessere Abscheidung in den inneren und äußeren Bereichen der Helix ist in Fig. 17 gegeben. Im Inneren des Extruders befindet sich eine Öffnung (44), die Platz läßt für eine Negativform mit innerem Zylinder.

12

Für die Herstellung von Victschichtaktoren wird derzeit im Stand der Technik häufig auf die Folientechnik zuntickgegriffen. Hierbei werden Keramikgrünfolien aus einem Schlicker gewonnen. Unter Schlicker ist hierbei eine Sunpension aus Piezokeramikmaterial in geeigneten Trägerfüssigkeiten (Wasser, Ethanel, usw.) zu verstehen. Diesen Schlickern auf organischer oder Wasserbasis werden 30-40% Feststoffanteil Keramik, meist ein Dispergierhilfsmittel (z. B. Dołapix oder Polyacrylsäuren) und ein Bieder zugegeben. Nach dem Tröckmen verblelbt eine lederartige Folie, die durch den Binder elastisch und fest bleibt. Diese Folie wird im Siebdruckverfahren mit Elektrodenmaterial bedruckt, ausgestanzt und dann zum Vielschichtaktor zusammengefügt. Dieser wird dann anschließend zum fertigen Bauteit gesintext.

Will man sich diese Technik zunutze machen, dann sind aus einer derartigen Grünfolie Doppelhelix-Segmente zu stanzen, die eine radiale Schnittkante enthalten. An dieser Schnittkante lassen sich die Segmente teicht verwinden und dann in Helixform aufeinanderstapeln, so daß sich hieraus ein Doppelhelix-Vielschichtaktor als Grünkörper herstellen 188.

Fig. 18 zeigt ein Beispiel für eine Vierfachschicht, bestebend aus zwei Elektrodenschichten (45) und zwei Keramik-Grünkürperschichten (46), die benutzt werden kann, um ein Doppelhelizelement in einem Stanzschritt zu erstellen.

Ein einzelnes Segment des Doppelhelixaktors, wie er aus einer Vierfachschicht durch einen einmaligen Stanzschrid hergestellt werden kann, ist in Fig. 19 gezeigt. Ein ringförmiges Segment (48) wird durch eine radiale Stanzkants (47) geteilt. Die Polic (48) aus zwei (Keramik-Elektrode) beziehungsweise vier Schichten (Keramik-Elektrode-Keramik-Elektrode) wird zu einem Spiralsegment (49) des Doppelhelixalctors zusammengesetzt. Von den einfachen Doppelschichten sind zwei zur Erzengung eines Doppelbelixelementes nötig. (49) zeigt die Schrägansicht eines Doppelhelixelementes. Die ausgestanzten ringformigen Folien mit Radialschnitt werden kongruent aufeinandergestapelt, wobei alle Radialschnitte (möglichst genau) übereinander zu liegen kommen. Mit Hilfe der erfindungsgemäßen Formgebung für ein Unterteil (50, 52, 53) (siehe Fig. 20 und 21) wird insbesondere erreicht, daß die Endfolien eine emsprechend dem verwendeten Unterteil erfindungsgemäße Formgebung erhalten, und daß die Radialschnittkanten der Zwischenfolien insbesondere um genau eine Ganghöbe (entsprechend der Schichtdicke der Mehr-bzw. Vielschichtfolie) versetzt werden und einander gegenüberstehen. Durch einen abschließenden Sinterprozeß wird diese geometrische Konstellation stabilisiert und erreicht, daß aus den Helix-Teilsegmenten (entsprechend jeder einzelnen Zwischenfolie) durch Versinterung der aneinanderliegenden, um eine Ganghöhe versetzten Schnittkanten eine kontinuierliche, durchgehende Helixstruktur erhalten wird.

Fig. 20 zeigt die Ausführung einer Unterlage (S0) der Doppelbelix, wie sie für scharf endende Elektroden eingesetzt wird. Die Höhe des Absatzes (S0) entspricht der Schichtdicke der Vierfachschicht. Diese Geometrie ist aufgrund der spitz endenden Elektroden nur nach vorherigen Belastungstests der Keramik zu verwenden.

Fig. 21 zeigt die Ausführung einer Unterlage (52, 53) für die Verwendung mit Doppelhelixelementen mit abgerundeter Elektrodenführung. Mit dieser Unterlage läßt sich der Piezoaktor gemäß Anspruch 9 (siehe Fig. 1, (6)) berstellen.

13

Die zwei Segmente (52 und 53) werden zusammengefügt, nachdem jeweils ein Folienstreifen Doppelschicht eingelegt und auf seine endgültige Form (55) (siehe Fig. 22) gebracht warde

Fig. 22 zeigt gestanzte Folienteile (54), wie sie für eine sabgerundete Elektrodenzuführung in Folientechnik verwendet werden können, Hierzu eine Seitenansicht (55), wie diese Streifen in der Vorform gemäß Fig. 21 zum liegen kommen. Diese Folienstlicke können nur als Einfachfolie genutzt werden (eine Schicht Keramikgrünfolie und eine 10 Schicht Elektrode).

#### Patentansprüche

1. Piezoelektrischer Aktor, der eine Schichtfolge (1) 15 mit zumindest einer Vierfachschicht aufweist, die sich aus zwei Schichten aus Elektrodenmaterial (4, 5), zwischen denne eine Schicht aus piezoelektrischem Material (3) liegt, und einer weiteren Schicht (2) zusammensetzt, dadurch gekenmzeichnet, daß die Schichtfolge (1) emlang einer geradlinigen Achse zu einer Helix beliebiger Windungszahl geformt ist, wohel bei Anlegen einer elektrischen Spannung zwischen die beiden Schichten aus Elektrodenmaterial (4, 5) eine Ausdehnung der Schicht aus piezoelektrischem Material (3) in 25 einem Bereich der Helix annähernd parallel zu dieser geradlinigen Achse erfolgt.

2. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Schicht aus piezoelektrischem Material (3) eine Schicht aus Keramik ist.

 Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, daß die weitere Schicht (2) eine reine Isolationsschicht ist.

4. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß die weitere Schicht (2) eine 38 Schicht aus Keramik ist.

Piezoelektrischer Aktor nach einem der Ansprüche
 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Keramik (2,
 eine elektrostriktive Keramik ist.

6. Piezoelektrischer Aktor nach einem der Ausprüche 40
2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Keramik (2,
3) eine ferroelektrische Keramik ist.

7. Piezoelektrischer Aktor nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Keramik (2, 3) eine Rolaxorkeramik ist.

Piezoelektnischer Aktor nach einem der Ansprüche
 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichtfolge
 aus mehreren Vierfachschichten besteht.

9. Piezoelekuischer Aktor nach einem Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten aus 50
Elektrodenmaterial an den Enden der Helix in Achsrichtung der Helix verlaufen, wobei der Übergang auf
die Achsrichtung durch einen abgerundeten Verlauf der
Schichten erfolgt (6, 7), um Feldüberhöhungen im piezoelektrischen Material zu vermeiden.

10. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 1 bis 9. dadurch gekennzeichnet, daß die Steigung der Windungen 2u den Sürnflächen der Helix hin zumimmt.

11. Piczoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Form 60 der Helix ein elliptischer Zylinder ist.

12. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Form der Helix ein n-Eck ist.

13. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 1 65 bis 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Helix von einem Gehäuse (10) aus elastischem, elektrisch isolierendem Material umgeben ist, das in fester Verbindung

14

mit der Helix steht.

14. Piezoelektrischer Aktor nach einem der Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Helix einen zylinderformigen Hohlraum bildet, in dem ein elektrisch isolierender Kern (8) vorgeschen ist.

15. Piezoelsktrischer Aktor nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Kern (8) aus elastischem Material besteht und in fester mechanischer Verbindung mit der Helix steht.

16. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß der Kern (8) ohne feste mechanische Verbindung mit der Helix steht.

17. Piezoelektrischet Aktor nach einem Anspriiche 14 bis 16, dadurch gekermzeichnet, daß der Kern (8) einen Hohlraum aufweist, in dem eine zusätzliche mechanische Führung (9) für den Aktor verläuft.

18. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, daß die zusätzliche mechanische Führung (9) fest mit dem Gehäuse des piezoelektrischen Aktors verbunden ist bzw. einen Teil devon

19. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 17 oder 18, dadurch gekeunzeichnet, daß die mechanische Pührung (11) so ausgestaltet ist, daß sie zur mechanischen Vorspannung des piezoelektrischen Aktora dient. 20. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die mechanische Führung (11) als Spannschraube ausgestaltet ist.

 Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 17 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß die mechanische Führung (11) als Spannniete ausgestaltet ist.

22. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 19 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß die mechanische Vorspannung gleichzeitig als Gehäuse (30, 32) des piezoelektrischen Aktors ausgeführt ist.

23. Piezoelektrischer Aktor nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, daß das Gehäuse (32) eine oder mehrere Nuten zum Verankern einer Scheibe (31) enthält, die zur Verhinderung einer Drehmomentübertragung vorgeschen ist, wobei die Scheibe (31) eine oder mehrere Verlängerungen aufweist, die in eine oder mehrere der Gehänsenuten greifen.

24. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 1 bis 23, dadurch gekennzeichnet, daß der Kem (8) oder eine darin vorgesehens mechanische Führung (12) eine zusätzliche Öffnung (13) für den Durchfluß eines Kühlmittels aufweist.

25. Piezoelektrischer Aktor nach einem Ansprüche 1 bis 24, dadurch gekennzeichnet, daß Randflächen der Helix eine elzstische Beschichung zur elektrischen Isolation aufweisen.

Verwendung des piezoelektrischen Aktors nach einem der Ansprüche 1 bis 25 als Stellglied.

27. Verwendung des piezoelektrischen Aktors nach einem der Ansprüche 1 bis 25 als Ultraschallgebor.

28. Verwendung des piezoelektrischen Aktors nach einem der Ansprüche 1 bis 25 als Venülsteuerung.

29. Verwendung des piezoelektrischen Aktors nach einem der Ansprüche 1 bis 25 als Sensor.

30. Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Aktors nach Anspruch 1 mit folgenden Verfahrensschritten:

- Bereitstellen eines Zylinders aus einem keramischen Material oder einem Elektrodenmaterial;

 Durchführen eines helixförmigen Schmittes durch den Zylinder, so daß zwei ineinanderliegende Helices entsteben; und

- Einbringen von Elektrodenmaterial oder kera-

15

mischem Material in die durch den Schnitt erzeugten Kerben zwischen den beiden Helices.

- 31. Verfahren nach Anspruch 30, dadurch gekennzeichnet, daß als Zylinder ein Hohlzylinder bereitgestellt wird, und der Schnitt ein fadenförmiger Schnitt 5 ist.
- Verfahren nach Anspruch 30 oder 31, dadurch gekennzeichnet, daß der Zylinder aus einer vollständig gesinterten Keramik besteht.
   Verfahren nach Anspruch 30 oder 31, dadurch ge-
- 33. Verfahren nach Anspruch 30 oder 31, dadurch gekennzeichnet, daß der Zylinder aus einem Keramik-Polymer Verbundwerkstoff besteht.
- 34. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 33, dadurch gekennzeichnet, daß der Schnitt in einem Vorkörper erfolgt, der danach weiteren thermischen Prosessechnitten unterworfen wird.
- 35. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daß der Vorkörper aus einer nur teilweise gesinterten Keramik besteht.
- 36. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekenn- 20 zeichnet, daß eine Polymervorform verwendet wird, aus der durch Polymerpyrolyse die Keramik bergestellt wird.
- 37. Verfahren nach Anspruch 34, dadurch gekennzeichnet, daß eine Spritzguß-Vorform aus einem Ksrmik-Polymer-Verbund-Werkstoff verwendet wird.
- 38. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daß der Schnitt mit einem Schneiddraht erfolgt.
- 39. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37, 30 dadurch gekennzeichnet, daß der Schnitt mit einem Laser exfolgt.
- 40. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37. darurch gekeunzeichnet, daß der Schnitt mit einem Ionenstrahl erfolgt.
- 41. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daß der Schnitt mit einem Plasma erfolgt.
- 42. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37, dadurch gekennzeichnet, daß der Schnitt mit einer Gasflamme erfolgt.
- 43. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 37. dadurch gekennzeichnet, daß der Schnitt mit einem Flüssigkeitsstrahl erfolgt.
- 44. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 43, 45 dadurch gekennzeichnet, daß zur Durchführung des helixförmigen Schnittes durch den Zylinder ein Schnekkenvortrieb (24) eingesetzt wird.
- 45. Verfahren nach Anspruch 44, dadurch gekennzeichnet, daß der Schneckenvortrieb (24) rund gearbeitete Schneckenenden (27) aufweist.
- Verfahren nach Anspruch 44 oder 45, dadurch gekennzeichnet, daß der Schneckenvortrieb Schneckenenden mit vergrößerter Ganghöhe aufweist.
- 47. Verfahren nach einem der Ausprüche 44 bis 46, 55 dadurch gekennzeichnet, daß als Schneckenvortrieb ein Gewinde verwendet wird.
- 48. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daß das Einbringen von Elektrodenmaterial oder keramischem Material durch Infiltration eines flüssigen Metalls bzw. einer flüssigen Keramik erfolgt.
- Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 47, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten aus Blektrodenmaterial oder keramischem Material als Pasten 65 eingebracht werden.
- 50. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 47. dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten aus Elek-

16

trodenmaterial oder keramischem Material als Pulver eingebracht werden.

51. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 47; dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten aus Elektrodenmaterial oder keramischem Material chemisch abgeschieden werden.

52. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 51, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten aus Elektrodenmaterial zusammen mit der Keramik oder der geschnittenen Vorsorm kogesintert werden.

- 53. Verfahren nach einem der Ansprüche 30 bis 52, dadurch gekennzeichnet, daß die Schichten aus Elektrodonmaterial in der Keramik nachgesintert werden. 54. Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Aktors nach Anspruch 1 durch Extrusion einzelner Schichten derart, daß eine zu einer Helix geformte Schichten der steht, die sich zumindest aus zwei Schichten aus Elektrodenmaterial, zwischen denen eine Schicht aus piezoelektrischem Material liegt, und einer weiteren Schicht zusammensetzt.
- 55. Verfahren nach Anspruch 54, dadurch gekennzeichnet, daß zur Extrusion Pasten verwendet werden.
  56. Verfahren nach einem der Ansprüche 54 oder 55, dadurch gekennzeichnet, daß zur Polymerpyrolyse geeignete Polymere verwendet werden.

 Verfahren nach einem der Ansprüche 54 oder 55, dadurch gekennzeichnet, daß Keramik-Polymer-Verbundwerkstoffe verwendet werden.

 Verfahren nach einem der Ansprüche 54 oder 55, dadurch gekennzeichnet, daß Metall-Polymer-Verbundwerkstoffe verwendet werden.

59. Vorfahren nach einem der Ansprüche 54 bis 58, dadurch gekennzeichnet, daß keramische und metallische Anteile oder keramik- und metallbildende Anteile gleichzeitig extrudiert werden.

60. Verfahren nach einem der Ansprüche 54 bis 59, 'dedurch gekennzeichnet, daß in eine Negativform hinein extradiert wird.

61. Verfahren nach Anspruch 60, dadurch gekennzeichnet, daß im Inneren der Negativform ein zylindrischer Kern eine Vorform eines inneren Zylinders des piezoelektrischen Aktors bildet.

62. Verfahren nach einem der Ansprüche 60 oder 61, dadurch gekennzeichnet, daß die Negativform die äußere Begrenzung eines Vorkörpers des piezoelektrischen Aktors bildet.

63. Verfahren nach einem der Ansprüche 60 bis 62. dadurch gekennzeichnet, daß die äußere Begrenzung der Negativform ein n-Eck, ein Zylindermantel oder ein elliptischer Zylindermantel ist.

64. Verfahren nach einem der Ansprüche 60 bis 63, dadurch gekennzeichnet, daß die Negativform aus einem Material bereitgestellt wird, das sich bei den Sintertemperaturen des Materials des piezoelektrischen Aktors zersetzt.

65. Verfahren nach einem der Ausprüche 60 bis 64, dadurch gekennzeichnet, daß die Negativform rotiert. 66. Verfahren nach einem der Ausprüche 54 bis 64, dadurch gekennzeichnet, daß eine rotierende Mehrfachdüse verwendet wird.

67. Verrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ausprüche 54 bis 66 mit einer Extrusionseinheit, die zumindest vier Düsen (40; A, B, C, D) aufweist, die gemeinsam abscheiden, so daß die mindestens notwendigen vier Schichten des piezoelektrischen Aktors nach Anspruch 1 gleichzeitig erzeugt werden können.

68. Vornichtung nach Anspruch 67. dadurch gekenn-

17

18

zeichnet, daß die Extrusionseinheit eine vielfache Anzahl der vier Düsen aufweist.

69. Vorrichtung nach Anspruch 67 oder 68, dadurch gekennzeichnet, daß die Düsen zur besseren Extrusion durch eine Vielzahl Öffnungen gebildet werden.

 Vorrichtung nach einem der Ausprüche 67 bis 69, dadurch gekennzeichnet, daß die Düsen in einer rotiorenden Mehrfachdüse angeordnet sind.

71. Verfahren zur Herstellung des piezoelektrischen Aktors nach Anspruch 1 mit folgenden Schritten:

 Bereitstellen einer Folie, die aus zumindest vier Schichten besteht, davon abwechselnd eine Schicht aus Keramik und eine Schicht aus Elektrodenmaterial;

 Ausstanzen von Teilsegmenten aus der Rolie 15 derart, daß die Teilsegmente aus ringförmigen Scheiben mit einer zusätzlichen radialen Schnittkante bestehen;

Verwinden und Übereinanderstapeln mehrerer
 Teilsegmente derant, daß sich ein helixförmiger 20
 Verlauf der aus den zumindest vier Schichten bestehenden Schichtfolge ergibt.

72. Verfahren nach Anspruch 71, dadurch gekennzeichnet, daß die ringförmigen Scheiben als äußere und/oder innere Begrenzung die Form von n-Ecken 25 gufweisen.

73. Verfahren nach Auspruch 71 oder 72, dadurch gekennzeichnet, daß die Folie aus zwei getrennten Doppelschichten Keramik-Elektrode zusammengesetzt ist. 74. Verfahren nach einem der Ausprüche 71 bis 73, dadurch gekennzeichnet, daß die zwei Schichten aus Keramik aus ferroelektrischer Grünkeramik bestehen. 75. Verfahren nach einem der Ausprüche 71 bis 74, dadurch gekennzeichnet, daß das Verwinden und Übereinanderstapeln der Teilsegmente durch Aufbringen 35 der Teilsegmenste auf eine Unterlage erfolgt, die die

Steigung einer Helixwindung vorgibt.
76. Verfahren nach Anspruch 75, dadurch gekennzeichnet, daß die Unterlage aus einem Keramikgrünkörper besteht.

77. Verfahren nach einem der Ansprüche 75 oder 76, dadurch gekennzeichnet, daß ein abgerundeter Verlauf der Elektroden-Anfangs- beziehungsweise Endstücke gemiß Ansprüch 9 mit Hilfe von aus der Polic ausgestanzten streifenförmigen Teilen realisiert wird.

Hierzu 22 Seite(n) Zeichnungen

50

55


60

65

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>:

Int. Cl.\*; Veröffentlichungstag: DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21, Oktober 1999


Figur 1

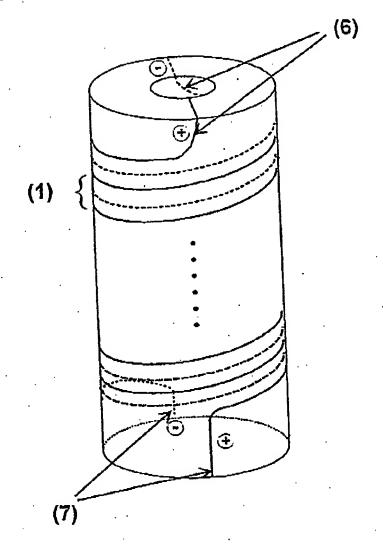

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>:

Veröffentlichungstag:

DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

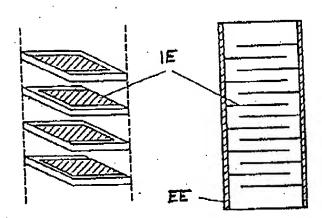


Figur 2


Nummer. Int. Cl.<sup>6</sup>:

Veröffentlichungstag:


DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

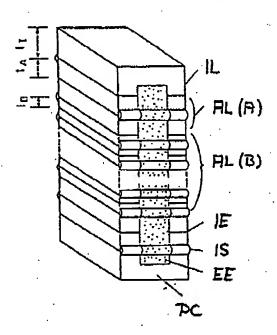

Figur 3

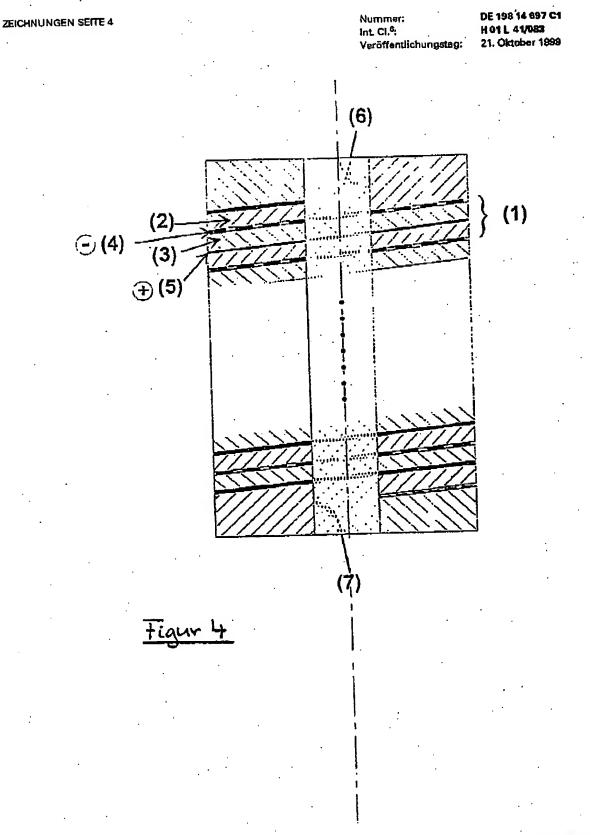

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: Veröffentlichungstag: DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

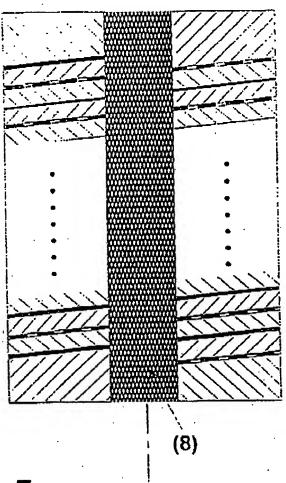


Figur 5

Nummer: int Cl.6:

Veröffentlichungstag:

21. Oktober 1999

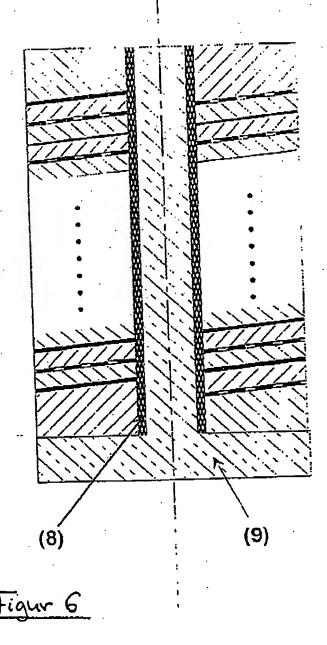


Nummer:

Int. Cl.S. Veröffentlichungstag:

DE 198 14 697 C1

H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

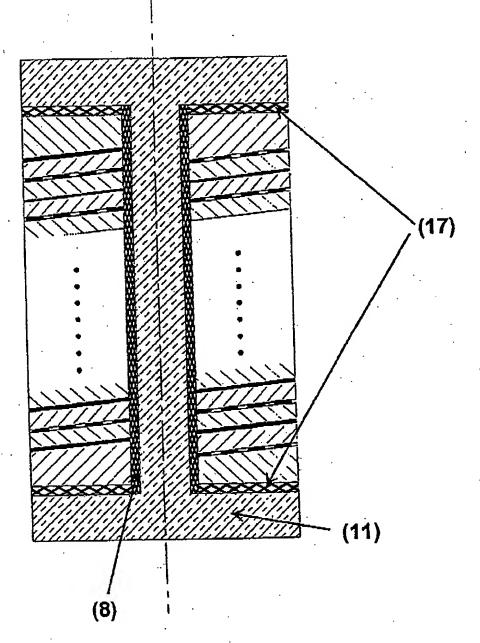


Nummer:

DE 198 14 697 C1

Int. Cl.<sup>6</sup>: Veröffentlichungstag:

H of L 41/083 21. Oktober 1999

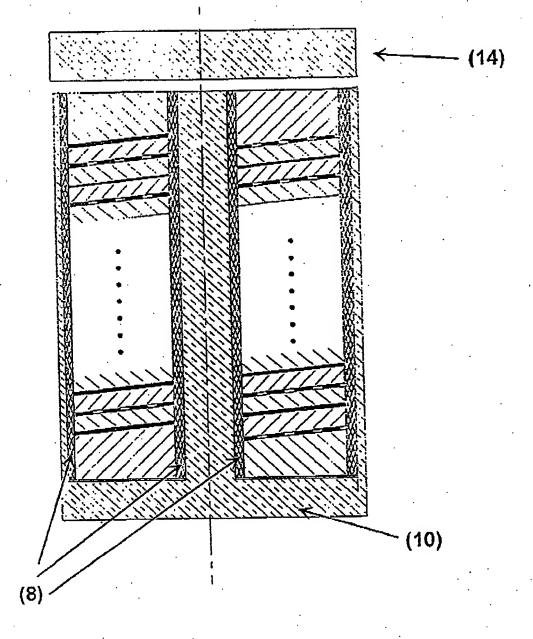

Figur 8


902 142/280

Nummer:

Veröffentlichungstag:


DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

tighr 9

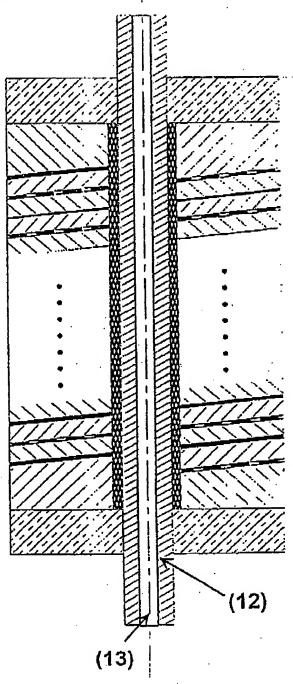

Nummer: Int. Cl.6;


Veröffentlichungstag: 21. Oktober 1999

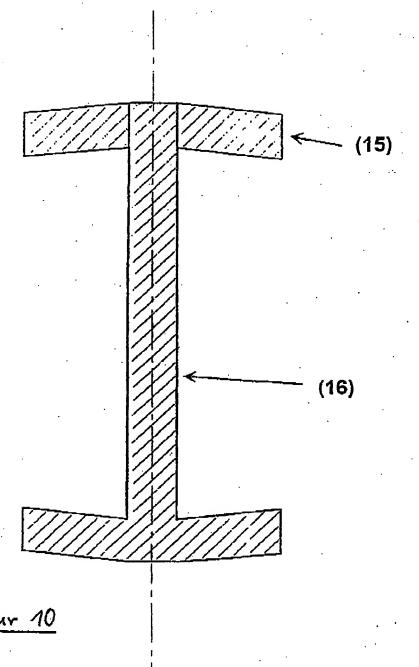

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>:

Veröffentlichungstag:


DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

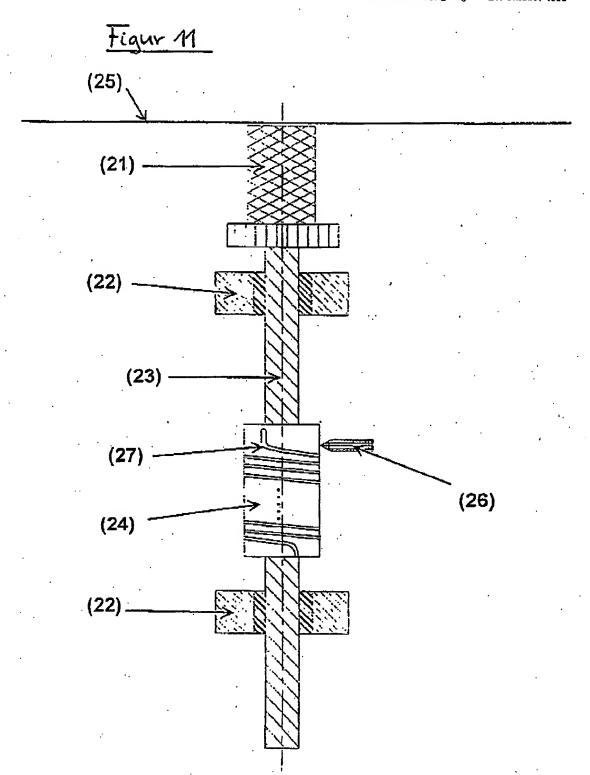



Nummer Int. Cl.6:

Veröffentlichungstag:

DE 198'14 697 C1 HO1L 41/083 21. Oktober 1999

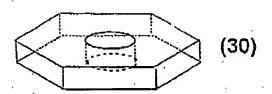

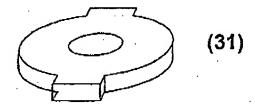


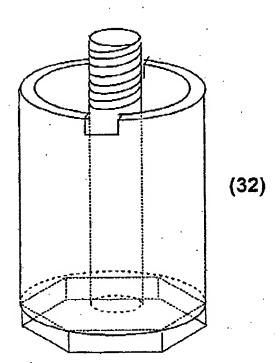

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>

Veröffentlichungstag:


DE 198 14 697 C1 HO1L 41/083 21. Oktober 1999

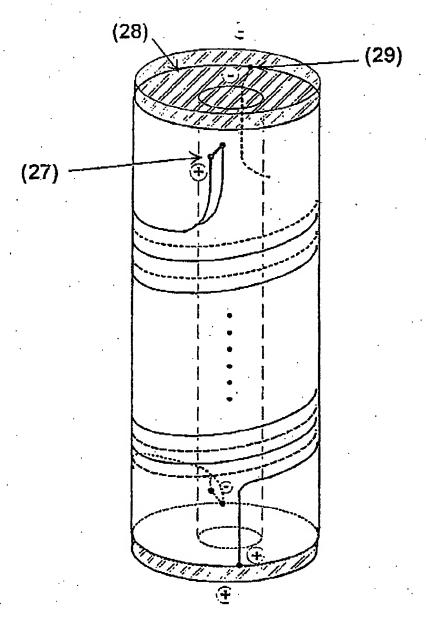


Nummer: Int. Cl.6:

DE 198 14 697 C1 HO1L 41/083 21. Oktober 1999

Veröffentlichungstag:

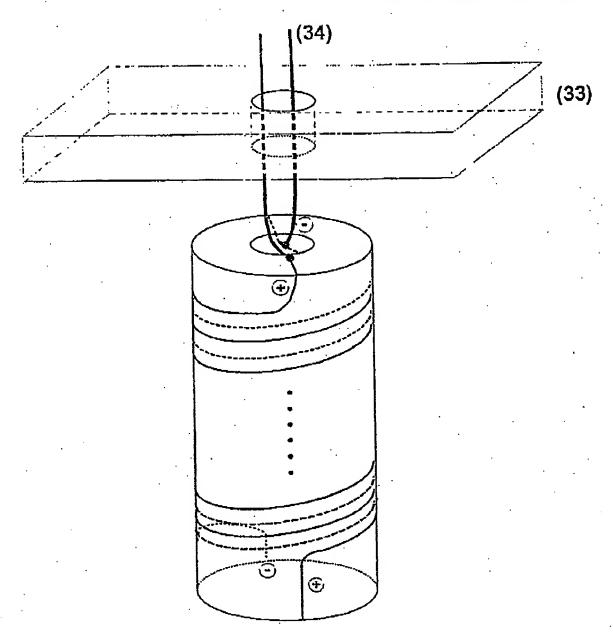

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>: DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

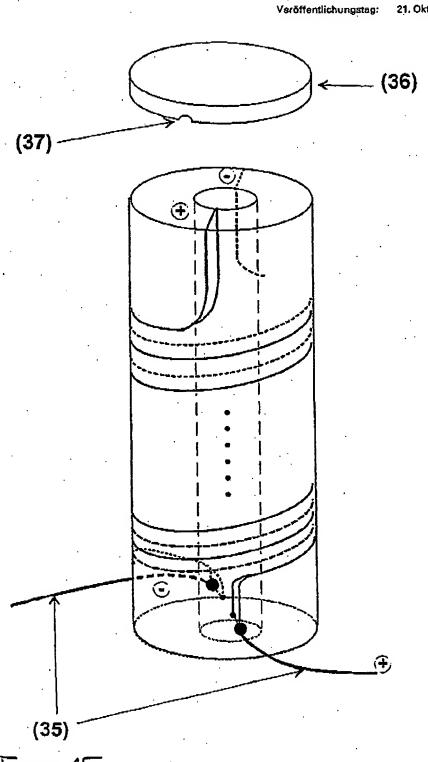


902 142/280

Nummer: Int. Cl.<sup>8</sup>:

H 01 L 41/083 21. Oktober 1999


Veröffentlichungstag:

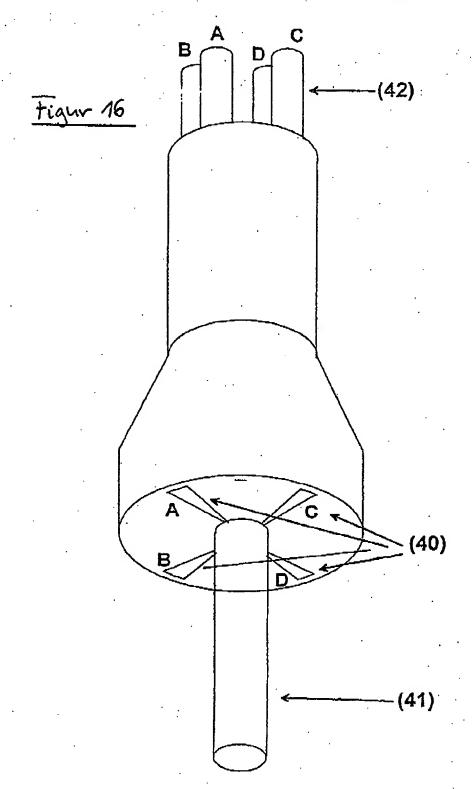

902 142/280


Nummer: Int. Cl.6: Veröffentlichungstag:

DE 198 14 697 C1 HO1L 41/083 21. Oktober 1999

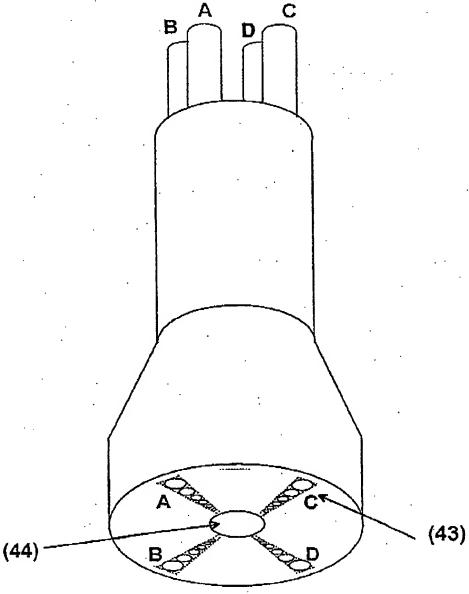

Nummer:


Int CI,8; Veröffentlichungstag: H01L 41/083 21. Oktober 1999

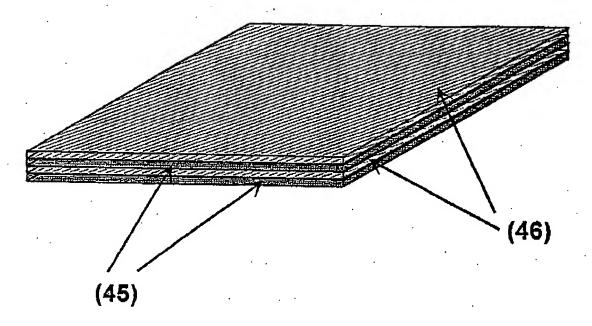


Nummer: Int CI.5:

Veröffentlichungsteg:

DE 198 14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

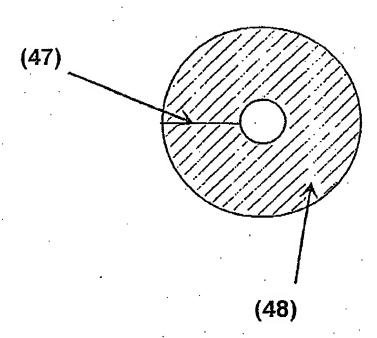


(49)

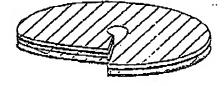

Nummer:

Int. Cl.<sup>8</sup>: Veröffentlichungstag: HO1L 41/083 21. Oktober 1999

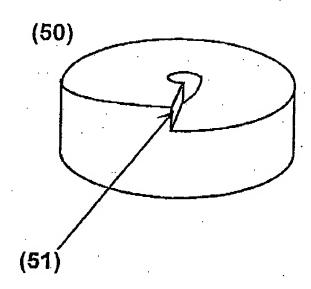


Nummer: Int Cl.<sup>6</sup>; DE 198 14 697 C1


Veröffentlichungstag:

H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

(52)

(53)

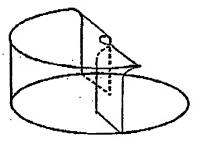

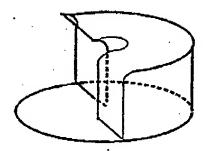


Figur 21

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>:

Int. CI.<sup>5</sup>: Veröffentlichungstag: DE 198'14 697 C1 H 01 L 41/083 21. Oktober 1999

Figur 22

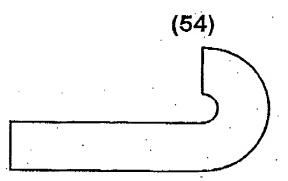

(55)

